

ABASTOS 2.0


C/ Ameas, 4

15704, Santiago de Compostela, A Coruña

Teléfono: 654 015937

Web: www.abastosdouspuntozero.com

Correo: ghalpon2.0@somosabastos.com

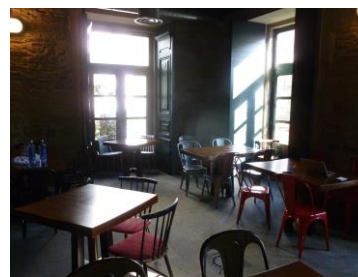

INFORMACIÓN GENERAL

Entorno peatonal con acceso vehicular limitado.

Atención al público y otra información de interés

- Dentro de la carta dispone de platos para celíacos, diabéticos y vegetarianos.
- La carta está redactada con letra pequeña, no disponen de carta alternativa con textos en mayor dimensión, fotos o braille.
- No disponen de personal con conocimiento de la lengua de signos.
- Se permite el acceso con perro guía y/o asistencia.
- No disponen de un plan de evacuación para personas con discapacidad.

Acceso y zona de atención al público

- Entorno de acceso peatonal, las zonas de aparcamiento se encuentran fuera de la almendra del casco antiguo.
- El pavimento es de piezas de piedra de gran tamaño.
- Entrada a nivel de calle.
- Puerta parcialmente de vidrio batiente al interior de doble hoja, con ancho de paso de 68cm en cada hoja.
- El acceso comunica con un pequeño espacio de recepción que tiene acceso directo a la zona de comedor.

ACCESIBILIDAD FÍSICA

BAR

Ubicación e itinerario

- El itinerario interior no tiene desniveles. El pavimento se encuentra en buen estado.

Características

- No existen desniveles en el interior.
- La anchura mínima del espacio de circulación es de 1,06m.
- Pavimento homogéneo en buen estado
- Asientos móviles con respaldo en barra de 78 cm de altura.

SALÓN COMEDOR

Ubicación e itinerario

- Mesas dispuestas de zona regular junto a la zona de entrada.

Características

- El itinerario interior no tiene desniveles. El pavimento se encuentra en buen estado.
- La anchura mínima del espacio de circulación es de 1,12m en la zona interior del salón.
- Mesas cuadradas y rectangulares de diferentes dimensiones con pata central. Alto de mesa de 75 cm y ancho bajo la mesa de 78cm.

ASEO ADAPTADO

Ubicación e itinerario

- Situados a la izquierda de la zona de acceso, comunicado con la zona de bar y el salón comedor.
- Dispone de aseo adaptado compartido con el femenino.

Entrada al aseo

- Carece de señalización en el exterior.
- Puerta corredera de 80cm de ancho de paso.
- Apertura con uñero vertical de pequeña dimensión.

Cabina

- Señalización mediante dibujo no normalizado para aseos femenino y masculino. No dispone de SIA
- Puerta corredera con ancho de paso de 79cm.
- Apertura con uñero vertical de pequeña dimensión.
- Mecanismo de cierre mediante pestillo no manipulable con el puño cerrado o con el codo.
- Diámetro de giro exterior de 1,23m e interior de 1,65m.
- Control de iluminación por sensor.
- Carece de sistema de alarma.

Lavabo

- Lavabo dentro de la cabina con grifo mono mando sobre el lavabo.
- Lavabo a 86cm de altura, con hueco inferior de 67cm de altura libre y un fondo de 37cm.
- Espejo fijo a 116cm de altura.
- Dispone de dispensador de jabón a 100cm de altura y toalla a 76cm.

Inodoro

- La aproximación frontal tiene una amplitud de 1,65cm.
- Cuenta con espacio de transferencia del lado derecho de 1,65m.
- Barra derecha abatible a una altura de 77cm y barra izquierda en L a la misma altura.
- Separación entre barras de 74cm
- La altura de uso del asiento, inodoro más tabla, es de 43cm.
- Mecanismo de descarga de pequeña dimensión sobre cisterna. No se puede activar con el codo el puño cerrado y requiere un esfuerzo bajo.

ACCESIBILIDAD VISUAL

BAR

Ubicación e itinerarios

- Es necesario cruzar la zona de comedor para llegar a la barra. Las mesas se encuentran organizadas de forma regular.

Características

- El establecimiento carece de equipamientos específicos para discapacidades visuales.
- La luz es homogénea y suave.

SALÓN COMEDOR

Ubicación e itinerarios

- Las mesas de comedor empiezan a distribuirse desde el punto de acceso al local.

Características

- El establecimiento carece de equipamientos específicos para discapacidades visuales.
- La luz es homogénea y suave.

Aseos

- Carecen de señalización en braille y alto relieve
- El color de los elementos destaca con respecto a paredes y suelo.
- En caso de emergencia, la alarma es visual, no existe indicación en aseos.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

BAR

- El establecimiento carece de equipamientos específicos para discapacidades auditivas.

SALÓN COMEDOR

- Dispone de carta escrita con letra de pequeña dimensión.
- No disponen de personal signante.

ASEO

- Están señalizados.
- En la cabina, el pestillo no tiene un sistema exterior indicando estado de libre u ocupado.
- La puerta no tiene la parte inferior libre para ver si hay alguien dentro de la cabina.
- En caso de emergencia, no cuenta con sistema de alarma visual.

OTRAS ESTANCIAS Y SERVICIOS

ESTANCIA	UBICACIÓN	ITINERARIO	CARACTERÍSTICAS
Terraza			Terraza exterior frente a la zona de acceso. Mesas altas redondas a 102cm.